


Montaż oprawy podtynkowej
Montage of the recessed fitting

Ø 155 mm

lub
or


Ø 150 mm



Podłączenie zasilania
Power supply connection

CB
CB VERSION

The diagram shows a side view of the terminal block with two rows of terminals. The top row is labeled 'L / +' and the bottom row is labeled 'N / -'. Wires are shown connecting these terminals to the internal power supply components. A warning symbol (a triangle with an exclamation mark) is visible on the right side of the terminal block.

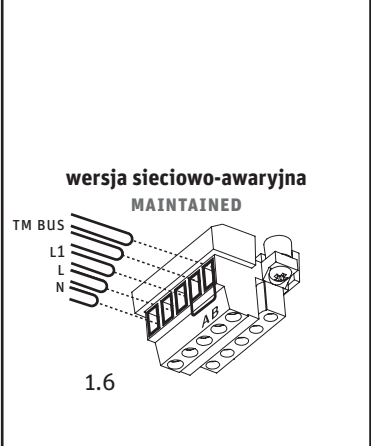

AB zaciski do przyłączenia zdalnego urządzenia testującego – wersja ST, AT

AB terminals for connecting remote testing devices – version ST, AT

L - przewód fazowy – kolor izolacji brązowy (stała faza – zasilanie modułu awaryjnego)

L1 - przewód fazowy – kolor izolacji czarny (praca dzienna)

N - przewód neutralny – kolor izolacji niebieski

L - phase wire – isolation color: brown

L1 - phase wire – isolation color: black (daily operation)

(constant phase – power supply of emergency module)



N - neutral wire – isolation color: blue

Podłączenie magistrali TM-BUS tylko w wersji DATA

Bus connection TM-BUS only in DATA version

Montaż oprawy natynkowej
Montage of the surface-mounted fitting



2.1

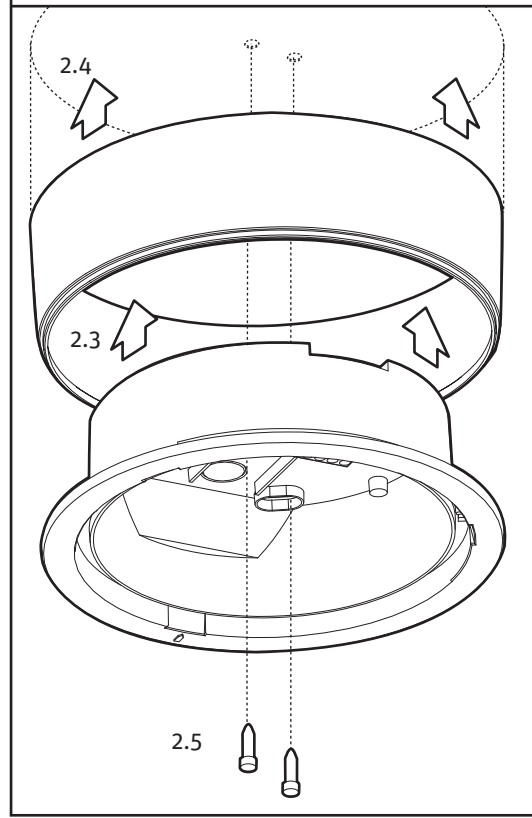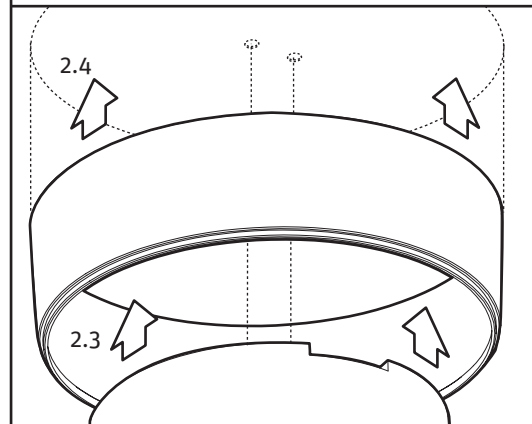

Demontaž Elektroniki
Montage of the fitting

max.30°
x3

3.1

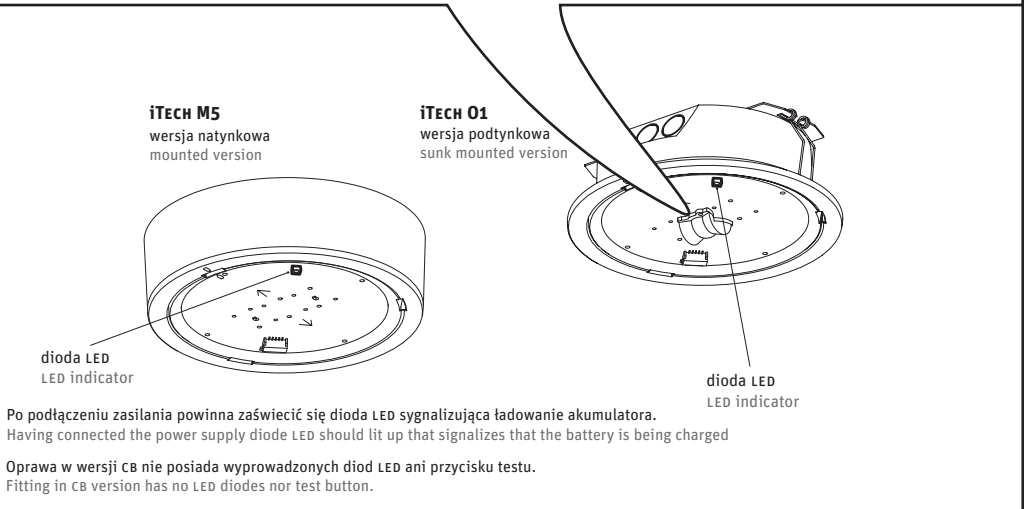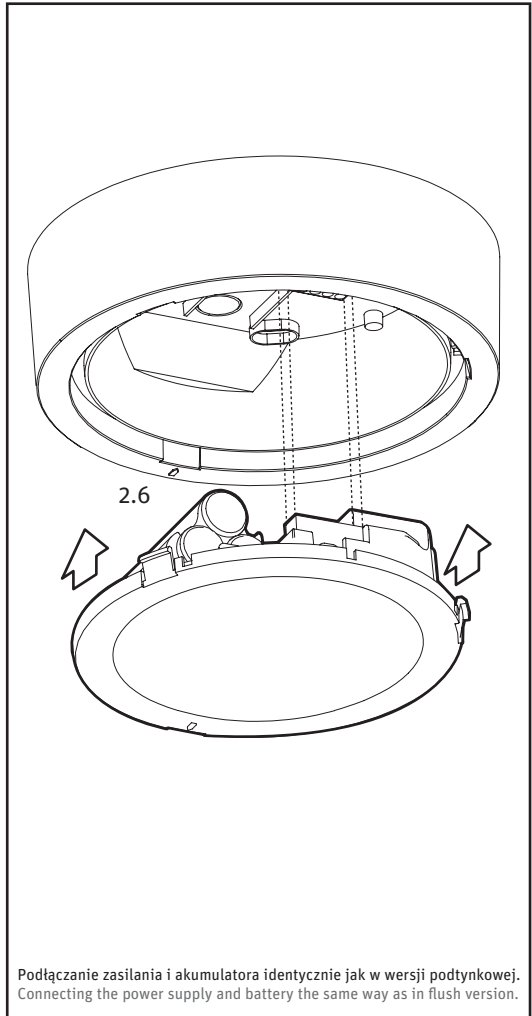

Pierwsze uruchomienie
W celu zapewnienia prawidłowego sformatowania akumulatora zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało nieprzerwanie przez 48 godzin.
W tym czasie niedopuszczalne jest wyzwalanie jakichkolwiek testów oraz praca modułu w trybie awaryjnym.

Po upływie tego czasu należy doprowadzić do przejścia modułu w tryb pracy awaryjnej (poprzez odłączenie zasilania linii L). Moduł powinien pracować w tym trybie, aż do całkowitego wyczerpania akumulatora. Przywrócenie napięcia zasilającego i ładowanie akumulatorów przez min. 36 godzin kończy cykl formatowania.

First start-up
Taking into account construction of battery it is recommended to initiate first charging constantly for 48 hours. During first charging it is forbidden to carry out any test or switch on emergency mode.

After charging time, emergency mode should be switched on (disconnecting power supply-line L). Emergency lighting kit should work until its entire discharging. Formatting cycle is completed by switching on the power supply and again charging for minimum 36 hours.

Wymiana akumulatora Battery exchange	
1. wyłączyć zasilanie oprawy turn off the fitting power supply 2. wykonać krok 3.1 oraz zdjąć klosz z elektroniką (krok 1.8) do step 3.1 and and remove the fitting shade (step 1.8) 3. odłączyć wtyczkę akumulatora od modułu (krok 1.7) i wyciągnąć go z oprawy disconnect the battery plug from the module (step 1.7) and remove the battery	4. założyć nowy akumulator put in a new battery 5. zaznaczyć na akumulatorze datę wymiany mark on the battery the date of its exchange 6. wykonać krok 1.7, 1.8 do step 1.7, 1.8 7. włączyć zasilanie oprawy turn on the fitting power supply

Legenda Key  x3 – wykonać z trzech stron should be repeated on three sides  – wykonać bardzo ostrożnie carried out carefully	1.2 – (1) numer porządkowy etapu, (.2) numer porządkowy kroku (1) serial number of the stage, (.2) the serial number step
---	--